

SP-TALON ASBESTIKONTAMINOITUNEET ALUEET



Created on: 06/07/2026 09:21 PM

Project name: SP-TALON

ASBESTIKONTAMINOITUNEET ALUEET

Project code: 80626

Project start: 27/06/2026

Project end:

Country: FI

Yhteenveto: Yli puolet rakennuksen tiloista on kontaminoitunut asbestilla laittomasti tehtyjen asbestipurkutöiden vuoksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tukea purkukartoituksen toteutusta sekä osastointien ja purkutöiden suunnittelua. Tutkimus auttaa myös tunnistamaan kontaminoituneissa tiloissa asioineita ja asbestille altistuneita henkilöitä. Rakennukseen meno on kielletty! Jo pelkästään ulko-ovien avaaminen aiheuttaa ilmapirtauksia, mikä edistää asbestikuitujen leviämistä rakennuksessa. Tähän tutkimukseen on kirjattu vain yksi toimintaohje:

Created by: Kimmo Koskela

Street: Ruovedentie 36

Zip code: 34600

City: Ruovesi

Project description: Pyyhintänäytteet

Project website:

Vastuunrajoitus: Tutkijan mahdollinen korvausvastuu määräytyy Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE 2013) mukaisesti. Ottaen huomioon kohteen poikkeukselliset olosuhteet ja laittomasta asbestipurkutöistä aiheutuneen laajamittaisen kontaminaation, tutkimustuloksiin liittyy epävarmuustekijöitä, joihin tutkijalla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Tutkija ei vastaa vahingoista tai virheistä, jotka johtuvat kohteessa vallitsevista, tutkijasta riippumattomista rajoitteista tai kolmansien osapuolten toiminnasta ennen tutkimusta tai sen jälkeen.

Rakennukseen meno on ehdottomasti kielletty.

All tickets: 30

Open tickets: 30

Table of contents

Porrashuone päädyssä, kellari (1)	1
Holvi / varasto kellarissa (2)	2
Talouskellari (3)	3
Tekninen tila / myym. varasto (4)	4
A-porrashuone kellari (5)	5
Varasto kellarin käytävän pohjoispäässä (6)	6
Pesuhuone kellarissa (7)	7
Sauna (8)	8
SPK (9)	9
Porrashuone eteläpäädyssä (10)	10
Pankkisali / hautaustoimisto (11)	11
B-porrashuone 1 krs (12)	12
Liikehuoneisto B-portaan kohdalla (13)	13
Liikehuoneiston takatila B-portaan oik. puolella (14)	14
Liikehuoneiston takatila A-portaan vas. puolella (15)	15
Liikehuoneisto pohjoispäädyssä (16)	16
Eteläpäädyn porrasaula / -tila 2 krs. (17)	17
Eteläpäädyn 2 krs tila (18)	18
1 huoneisto (19)	19
2 huoneisto (20)	20
3 huoneisto (21)	21
4 huoneisto (22)	22
5 huoneisto (23)	23
6 huoneisto (24)	24
7 huoneisto (25)	25
8 huoneisto (26)	26
9 huoneisto (27)	27
10 huoneisto (28)	28
11 huoneisto (29)	29
B-porrashuone 3 krs (30)	30

Näyte ID: 1

Huone / Tila: 4

Määrä / Laajuus: n. 20 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskennellessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suositeltu purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros:0

Tarkka sijainti: Porrashuone

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti, antofylliitti

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:



Näyte ID: 2

Huone / Tila: Holvi

Määrä / Laajuus: 33 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suositeltu purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros:0

Tarkka sijainti: 5


1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti, antofylliitti

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

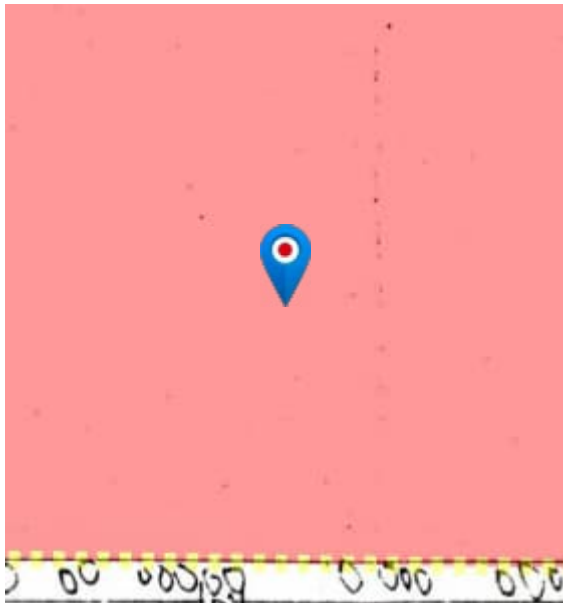

Näyte ID: 3

Huone / Tila: Talouskellari

Määrä / Laajuus: 13 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suositteltu purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros:0

Tarkka sijainti: 8


1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti, antofylliitti

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

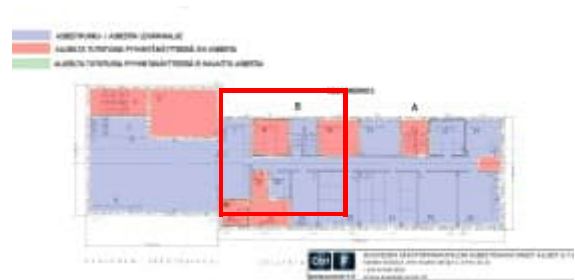

Näyte ID: 4

Huone / Tila: Myym.var. B-porrashuoneen vieressä

Määrä / Laajuus: 15 m²

Asbestilaatu: Krokidoliitti (sininen asbesti)

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Rakennuksen osa / kerros:0

Tarkka sijainti: 10

1: ASB Pyyhintänäyte


Materiaalin kunto: C = Heikko.

Asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara.

Suosittelun purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Plan:

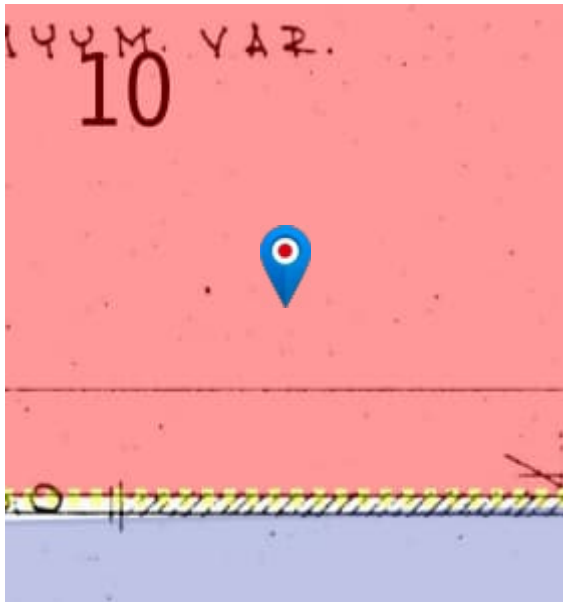

Lisätiedot :

Tilassa on rikottu kattolevy, joka sisältää krokidoliittia, tilasta ei otettu analyysia.

Näyte ID: 5

Huone / Tila: A-porrashuone

Määrä / Laajuus: n. 12 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suositteltu purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros:0

Tarkka sijainti: 12

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti, antofylliitti

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:



Näyte ID: 6

Huone / Tila: Varasto kellarin käytävän pohjoispäässä

Määrä / Laajuus: n. 3 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suosittelut purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 0

Tarkka sijainti: -


1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti, antofylliitti

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

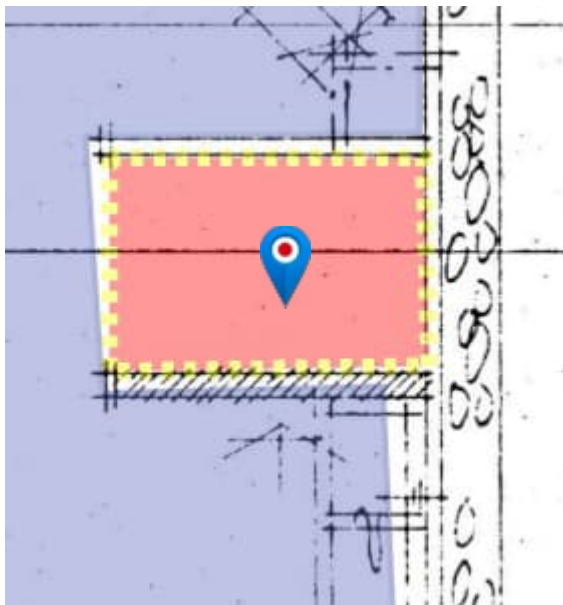

Näyte ID: 7

Huone / Tila: Pesuhuone kellarissa

Määrä / Laajuus: 11 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suosittelut purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 0

Tarkka sijainti: 21


1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti, antofylliitti, krokidoliitti

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

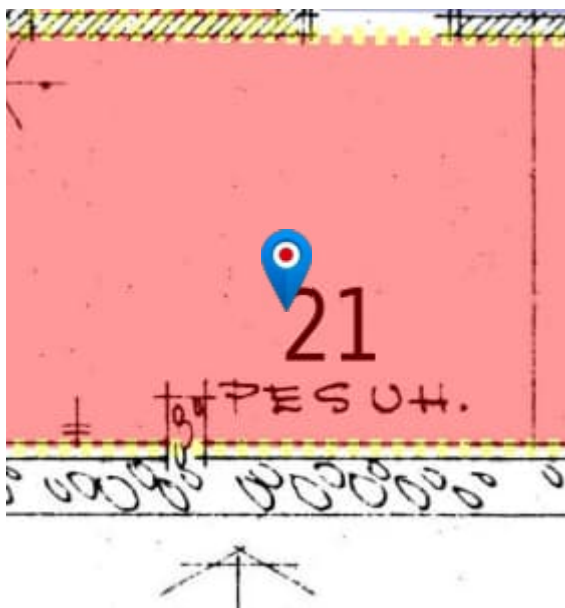



Näyte ID: 9

Huone / Tila: SPK

Määrä / Laajuus: 4 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suosittelut purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 0

Tarkka sijainti: 23


1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti, antofylliitti, krysotiili

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

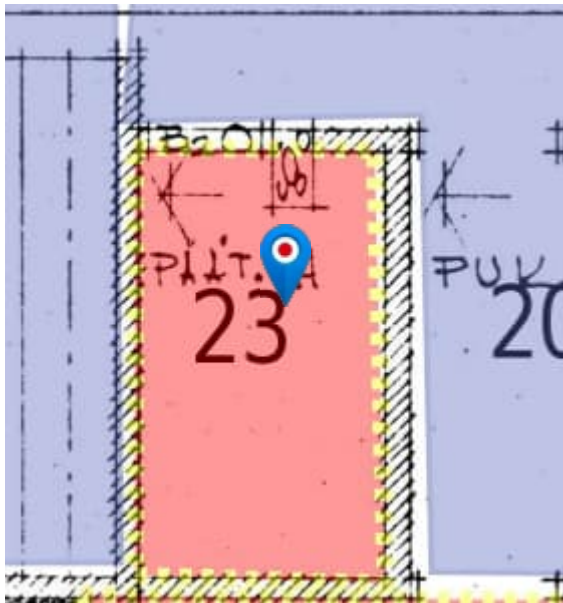

Näyte ID: 10

Huone / Tila: Porrashuone eteläpäädyssä

Määrä / Laajuus: 15 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suositteltu purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 1

Tarkka sijainti: 27


1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti (ruskea asbesti)

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

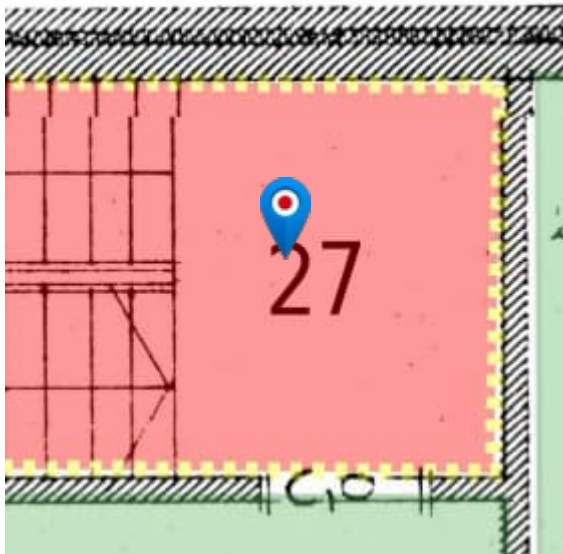

Näyte ID: 11

Huone / Tila: Pankkisali / hautaustoimisto

Määrä / Laajuus: 120 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy



Rakennuksen osa / kerros: 1

Tarkka sijainti: 31

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Näytteestä ei löydetty asbestia

Plan:

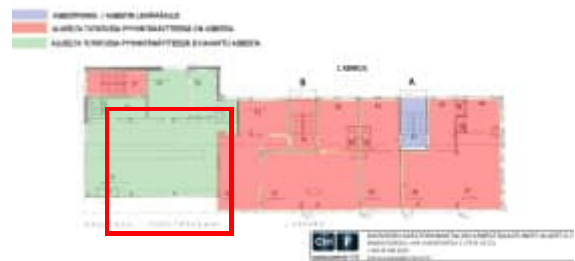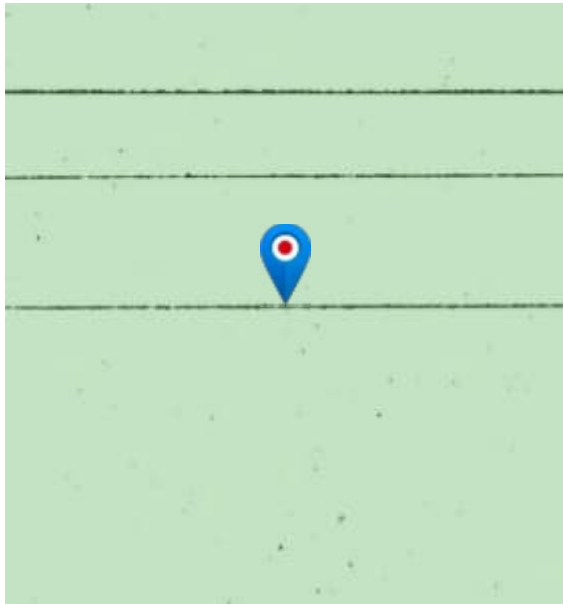

Näyte ID: 12

Huone / Tila: B-porrashuone 1 krs

Määrä / Laajuus: 15m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskennellessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suositteltu purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 1

Tarkka sijainti: 36



1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti, antofylliitti

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

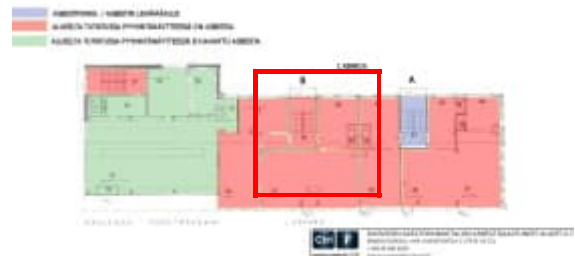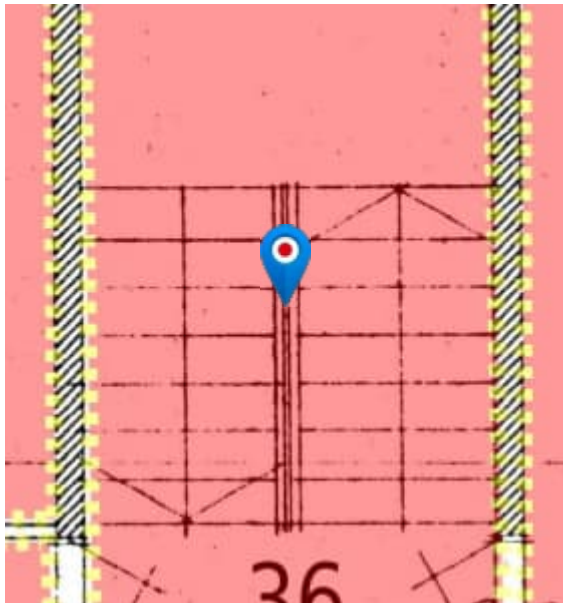

Näyte ID: 13

Huone / Tila: Liikehuoneisto B-portaan kohdalla

Määrä / Laajuus: 112 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suosittelut purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 1

Tarkka sijainti: 37


1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti, antofylliitti

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

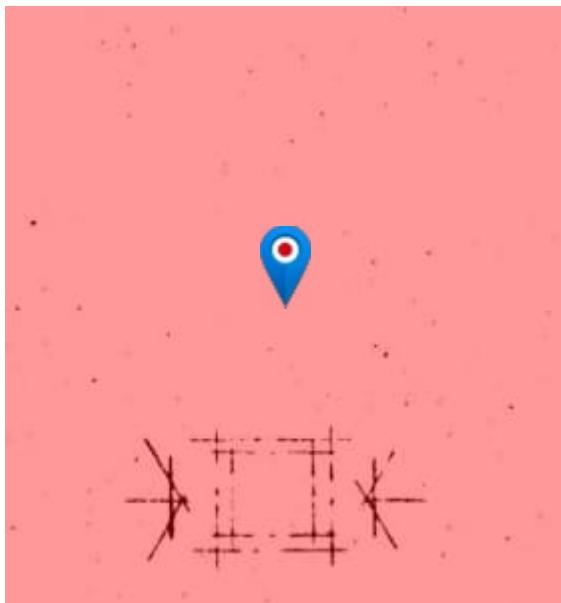

Näyte ID: 14

Huone / Tila: Liikehuoneiston takatila B-portaan oik. puolella

Määrä / Laajuus: 21 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suosittelut purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 1

Tarkka sijainti: 38



1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti, antofylliitti

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

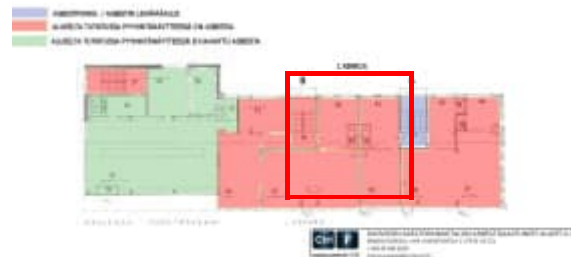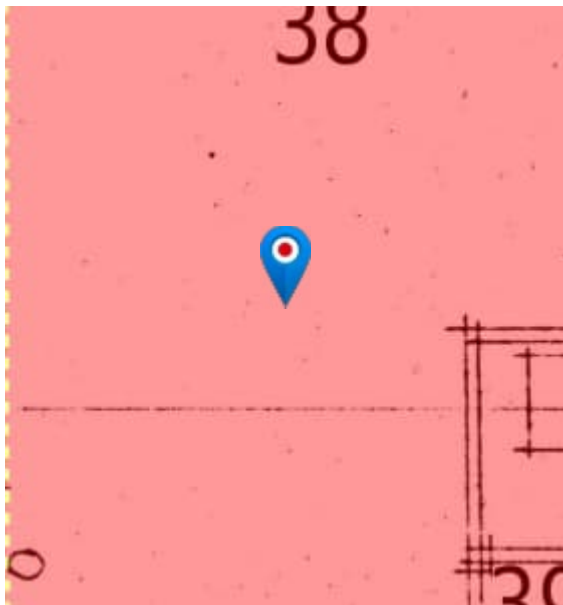

Näyte ID: 15

Huone / Tila: Liikehuoneiston takatila A-portaan vas. puolella

Määrä / Laajuus: 44 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.
Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suosittelut purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 1



Tarkka sijainti: 41 & 40

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Antofylliitti

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka *** asbestialtistumisvaara, jos tarvitseeseen kohdistuu mekaaninen rasitus

Plan:

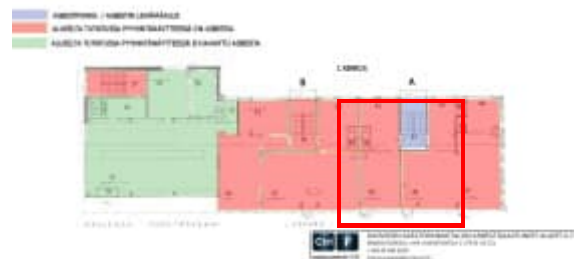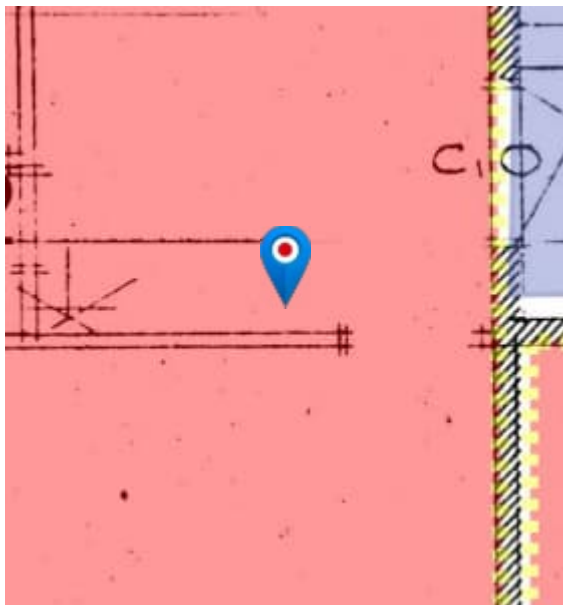

Näyte ID: 16

Huone / Tila: Liikehuoneisto
pohjoispäädyssä

Määrä / Laajuus: 94 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suosittelut purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 1

Tarkka sijainti: 44-47



1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Antofylliitti

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

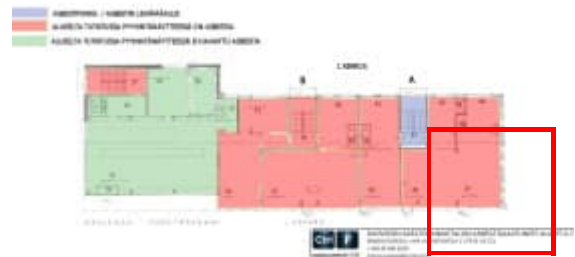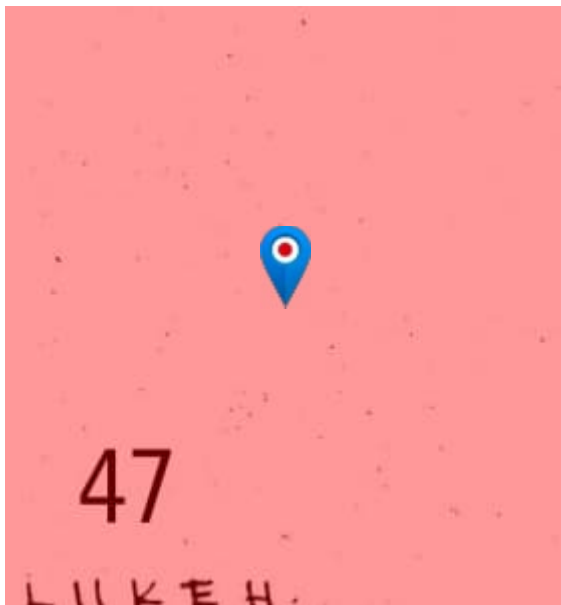

Näyte ID: 17

Huone / Tila: Eteläpäädyn porrasaula / -tila 2 krs.

Määrä / Laajuus: 14 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suosittelut purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 2

Tarkka sijainti: 52


1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti, krysotiili

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

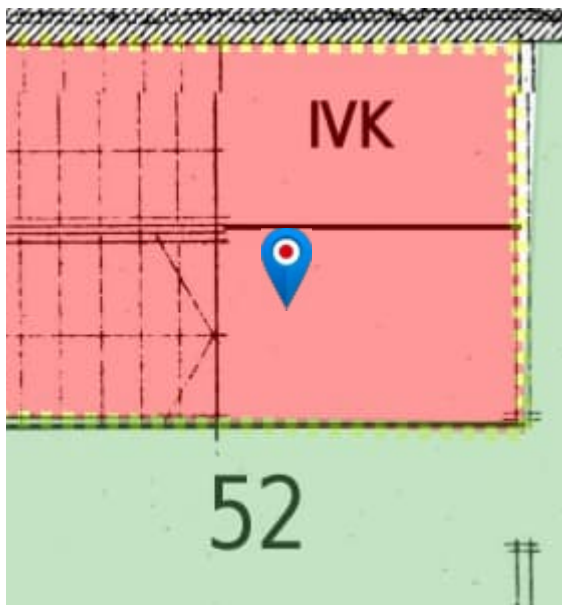

Näyte ID: 18

Huone / Tila: Eteläpäädyn 2 krs tila

Määrä / Laajuus: 120 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Rakennuksen osa / kerros: 2

Tarkka sijainti: 56

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Näytteestä ei löydetty asbestia

Plan:



Näyte ID: 19

Huone / Tila: 1 huoneisto

Määrä / Laajuus: 58 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Rakennuksen osa / kerros: 2

Tarkka sijainti: 87

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Näytteestä ei löydetty asbestia

Plan:



Näyte ID: 20

Huone / Tila: 2 huoneisto

Määrä / Laajuus: 30 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Rakennuksen osa / kerros: 2

Tarkka sijainti: 82

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Näytteestä ei löydetty asbestia

Plan:



Näyte ID: 21

Huone / Tila: 3 huoneisto

Määrä / Laajuus: 44 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Rakennuksen osa / kerros: 2

Tarkka sijainti: 77

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Näytteestä ei löydetty asbestia

Plan:



Näyte ID: 22

Huone / Tila: 4 huoneisto

Määrä / Laajuus: 58 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy


Rakennuksen osa / kerros: 3

Tarkka sijainti: 118

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Näytteestä ei löydetty asbestia

Plan:

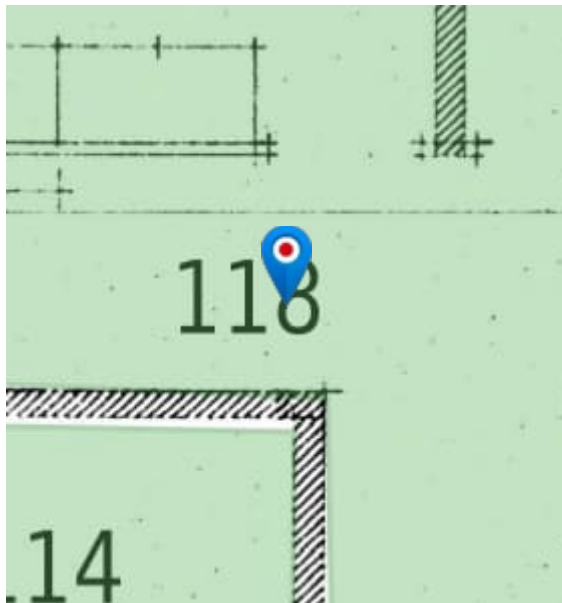

Näyte ID: 23

Huone / Tila: 5 huoneisto

Määrä / Laajuus: 30 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Rakennuksen osa / kerros: 3

Tarkka sijainti: 113

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Näytteestä ei löydetty asbestia

Plan:



Näyte ID: 24

Huone / Tila: 6 huoneisto

Määrä / Laajuus: 44 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy


Rakennuksen osa / kerros: 3

Tarkka sijainti: 107

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Näytteestä ei löydetty asbestia

Plan:

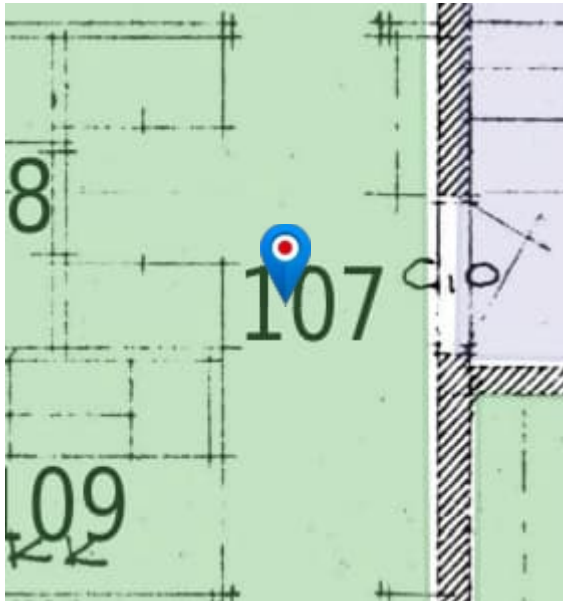

Näyte ID: 25

Huone / Tila: 7 huoneisto

Määrä / Laajuus: 44 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suositeltu purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 2

Tarkka sijainti: 71


1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti (ruskea asbesti)

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

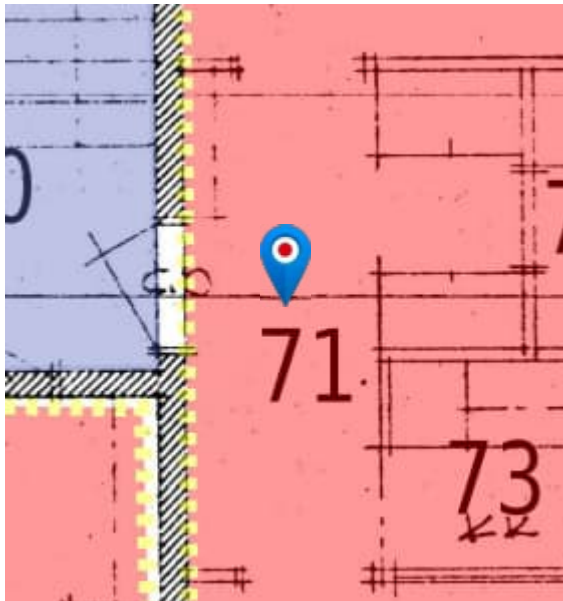

Näyte ID: 26

Huone / Tila: 8 huoneisto

Määrä / Laajuus: 30 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskennellessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suosittelut purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 2

Tarkka sijainti: 66


1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti (ruskea asbesti)

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

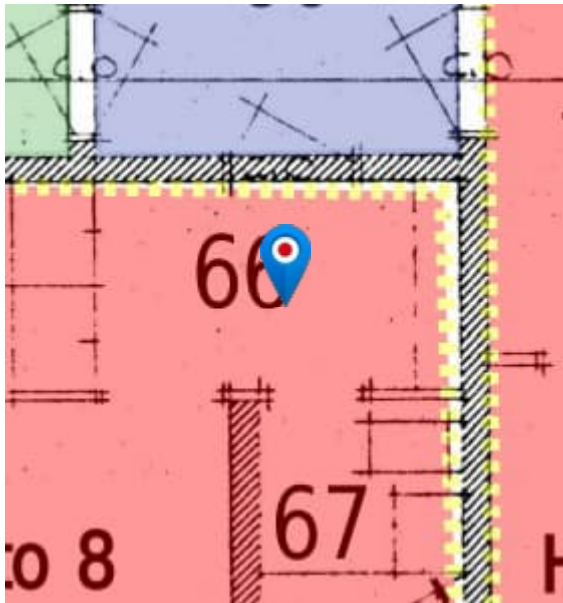

Näyte ID: 27

Huone / Tila: 9 huoneisto

Määrä / Laajuus: 58 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy


Rakennuksen osa / kerros: 2

Tarkka sijainti: 61

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Näytteestä ei löydetty asbestia

Plan:

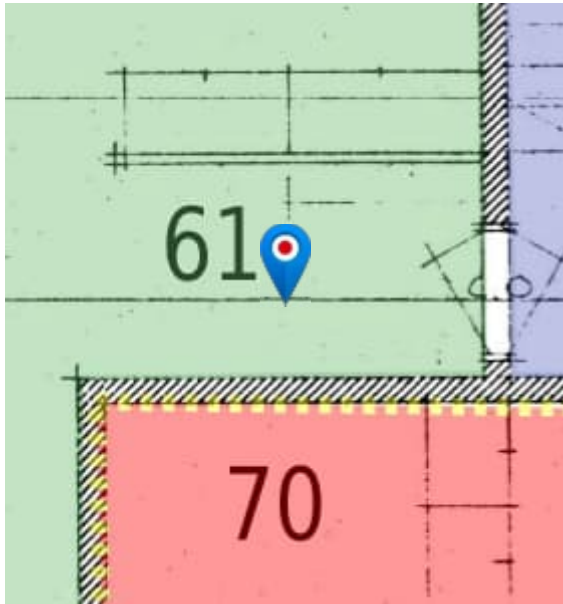

Näyte ID: 28

Huone / Tila: 10 huoneisto

Määrä / Laajuus: 44 m²

Asbestilaatu: Antofylliitti

Rakennuksen osa / kerros: 3

Tarkka sijainti: 101

1: ASB Pyyhintänäyte

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.


Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Suosittelun purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Plan:

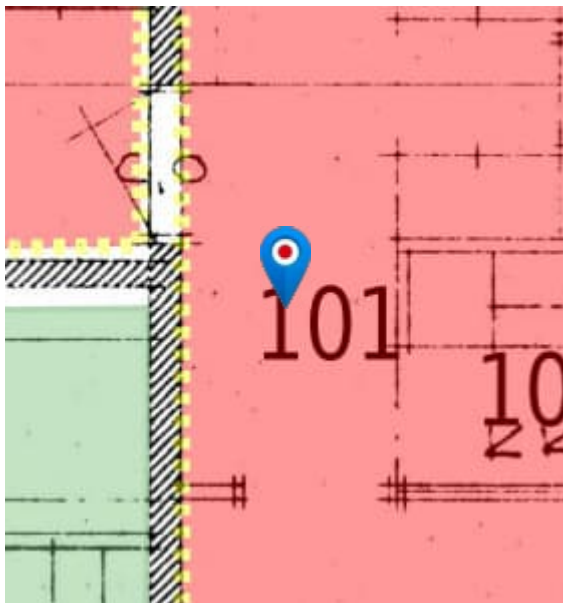

Näyte ID: 29

Huone / Tila: 11 huoneisto

Määrä / Laajuus: 89,5 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy


Rakennuksen osa / kerros: 3

Tarkka sijainti: 93

1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Näytteestä ei löydetty asbestia

Plan:

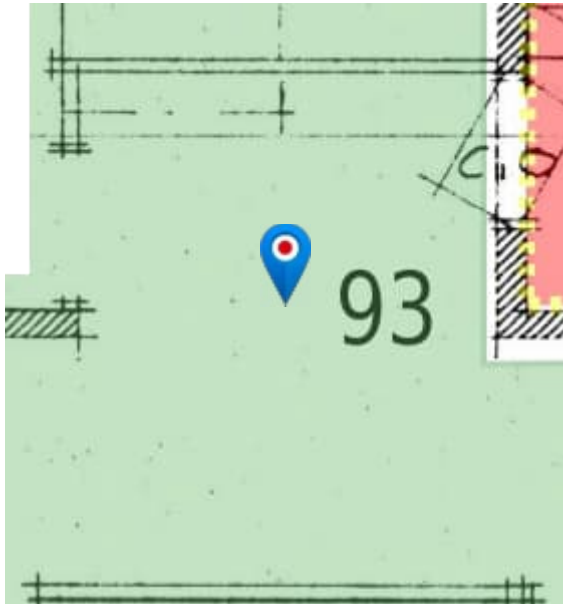

Näyte ID: 30

Huone / Tila: B-porrashuone

Määrä / Laajuus: n. 20 m²

Tutkimuksen suorittanut laboratorio: ALS
Finland Oy

Materiaalin kunto: D = Erittäin heikko.

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä suositellaan noudettavaksi VNP:n 886/87 ja TSH:n päätöksen 231/90 § 2 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.

Suositteltu purkumenetelmä:

Osastointimenetelmä

Rakennuksen osa / kerros: 3

Tarkka sijainti: 92


1: ASB Pyyhintänäyte

Asbestilaatu: Amosiitti (ruskea asbesti)

Materiaalin pölyävyys purettaessa: Luokka

***! Tilassa on irrallisia asbestikuituja, krokidoliittiasbesti asbestialtistumisvaara aina

Plan:

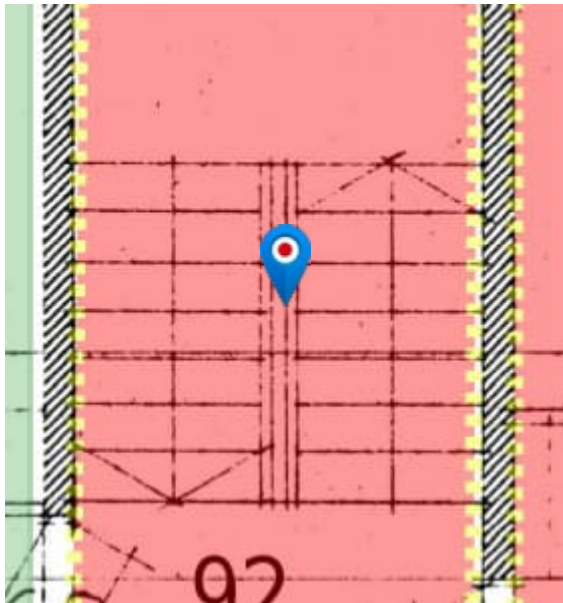



ASBESTIPURKU- / ASBESTIN LEVIÄMÄALUE

ALUEELTA TUTKITUSSA PYYHINTÄNYTYEISSÄ ON ASBESTIA


ALUEELTA TUTKITUSSA PYYHINTÄNYTYEISSÄ EI HAVAITTU ASBESTIA



Ctrl F **F**

RUOVEDEN SÄÄSTÖPANKKITALON ASBESTISAASTUNEET ALUEET 6.7.2026
KIMMO KOSKELA, AHA-ASIAINTUNTIJIA C-27915-33-23
+358 40 648 3030
www.control-f.fi kimmo.koskela@control-f.fi

ASBESTIPURKU- / ASBESTIN LEVIÄMÄALUE
 ALUEELTA TUTKITUSSA PYYHINTÄNÄYTESSÄ ON ASBESTIA
 ALUEELTA TUTKITUSSA PYYHINTÄNÄYTESSÄ EI HAVAITTU ASBESTIA

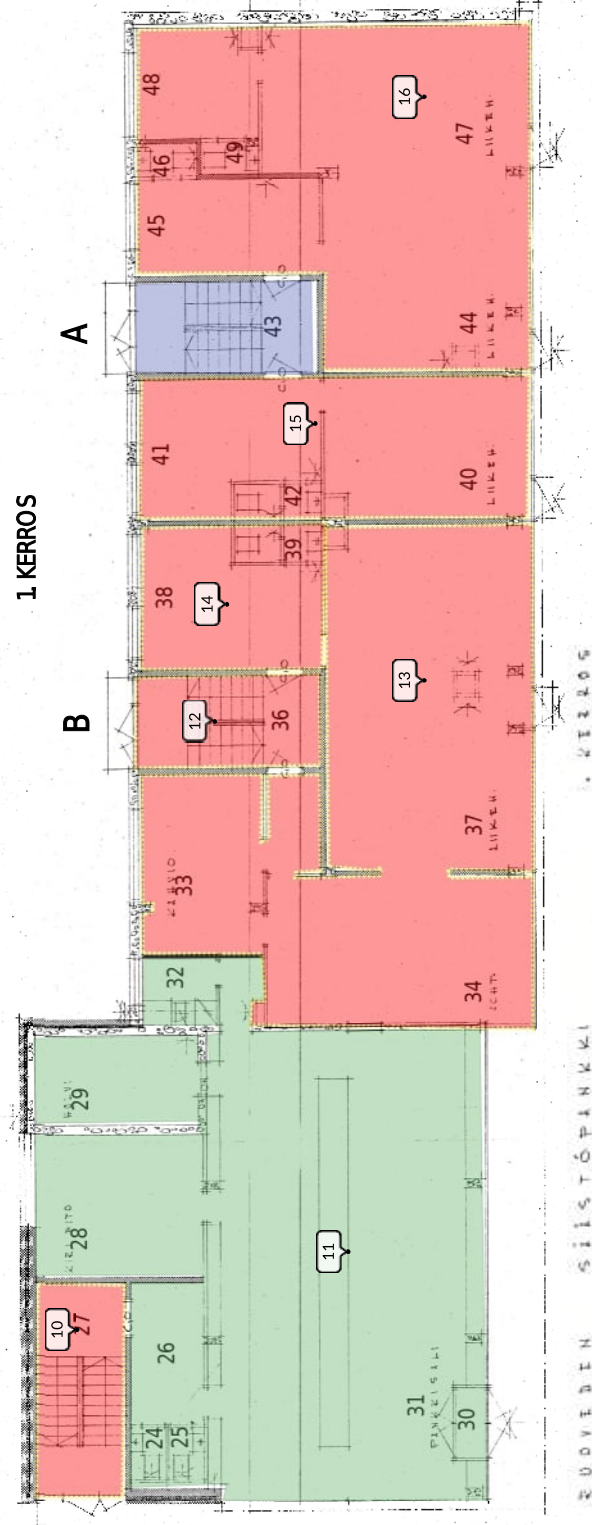


Ctrl F
 www.control-f.fi
 RUOVEDEN SÄÄSTÖPANKKITALON ASBESTISAASTUNEET ALUEET 6.7.2026
 KIMMO KOSKELA, AHA-ASIAINTUNTIJIA G-27915-33-23
 +358 40 648 3030
 kimmo.koskela@control-f.fi

ASBESTIPURKU- / ASBESTIN LEVIÄMÄALUE

ALUEelta TUTKITUSSA PYYHINTÄNÄYTYESSÄ ON ASBESTIA

ALUEelta TUTKITUSSA PYYHINTÄNÄYTYESSÄ EI HAVAITTU ASBESTIA

2. KERROS

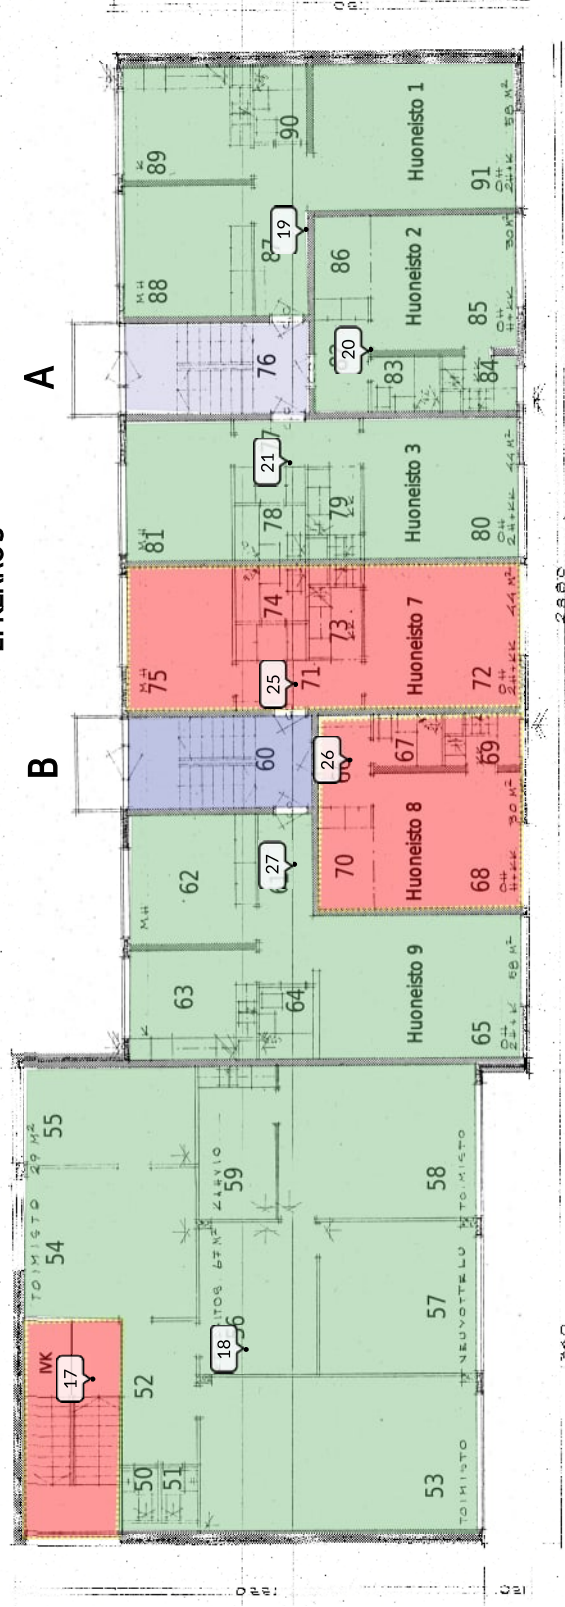


www.control-f.fi

RUOVEDEN SÄÄSTÖPANKKITALON ASBESTISAASTUNEET ALUEET 6.7.2026


KIMMO KOSKELA, AHA-ASiantuntija C-27915-33-23

+358 40 648 3030

kimmo.koskela@control-f.fi

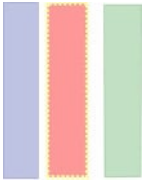

ASBESTIPURKU- / ASBESTIN LEVIÄMÄALUE
ALUEelta TUTKITUSSA PYYHINTÄNÄYTYESSÄ ON ASBESTIA
ALUEelta TUTKITUSSA PYYHINTÄNÄYTYESSÄ EI HAVAITTU ASBESTIA

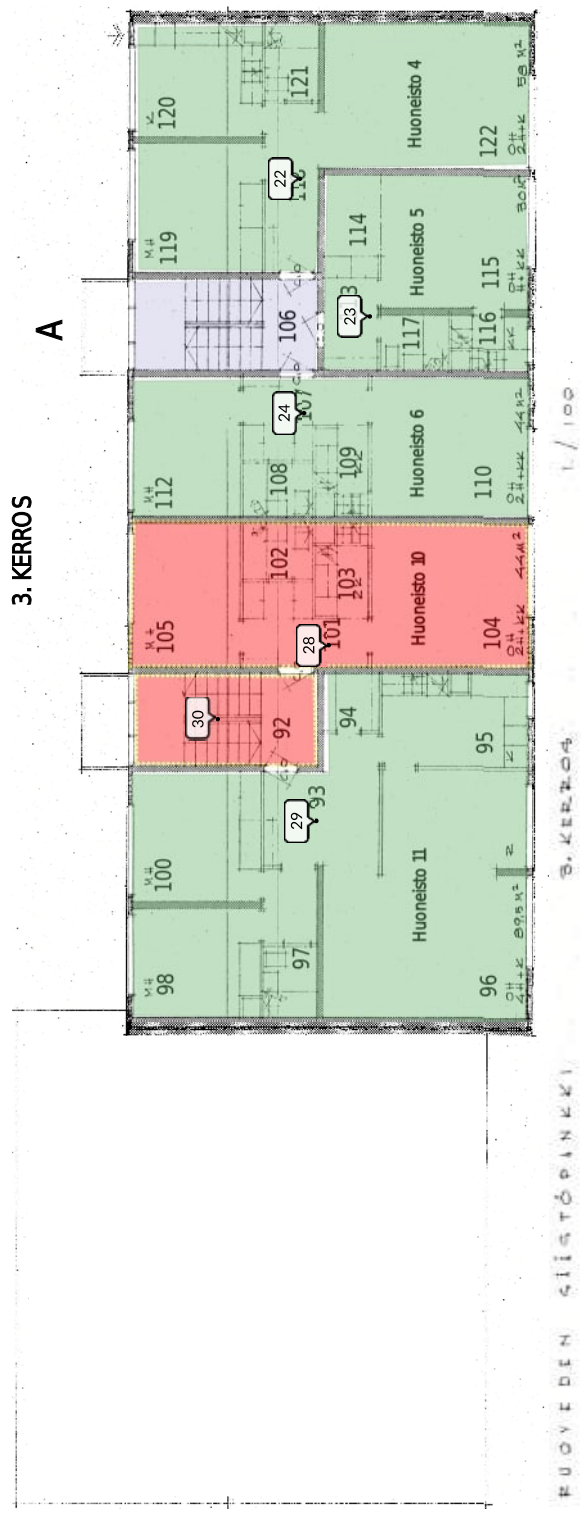

Ctrl

F

www.control-f.fi kimmo.koskela@control-f.fi

RUOVEDEN SÄÄSTÖPANKKITALON ASBESTISAASTUNEET ALUEET 6.7.2026
KIMMO KOSKELA, AHA-ASIAINTUNTIJÄ C-27915-33-23
+358 40 648 3030



ANALYYSIRAPORTTI

Tilausnumero	: HL2605666	Tarjousnumero	: OF232242
Asiakas	: Control-F Oy	Projekti	: SÄÄSTÖPANKKITALON PYYHINTÄNÄYTTEET
Yhteyshenkilö	: Kimmo Koskela	Ostotilausnumero	: —
Osoite	: Ervintie 1 42700 Keuruu Suomi	Näytteenottaja	: Kimmo Koskela
Sähköposti	: kimmo.koskela@control-f.fi	Näytteenottokohde	: —
Puhelin	: —	Vastaanotetut näytteet	: 29
Sivu	: 1 / 7	Analysoidut näytteet	: 29
		Vastaanottopvm	: 2026-06-30 14:30
		Analyyksien aloituspvm	: 2026-07-06
		Päiväys	: 2026-07-06 14:05

Yleiset kommentit

Tiedot näytteenottoaikasta ja -ajasta sekä mittauskohteista ovat asiakkaan ilmoittamia. Jos näytteenottoaikaa ei ole toimitettu, käytetään näytteenottoajan oletusarvoa 00:00 näytteenottopäivänä. Jos näytteenottopäivää ei ole toimitettu, käytetään oletusnäytteenottoapäivää ja se näytetään sulkeissa ilman kellonaikaa.

Tämä raportti edustaa alkuperäistä analyysiraporttia. Raporttia ei saa muokata ja sen saa kopioida vain kokonaisuudessaan. Muusta kopioinnista on saatava erillinen kirjallinen lupa laboratoriolta. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Lisätietoa laboratorion vastuuvuoksuista löytyy kotisivuiltamme <http://www.alsglobal.fi>

Allekirjoitukset

Asema

Jari Hautala

Maajohtaja

Laboratorio	: ALS Finland Oy	Nettisivu	: www.alsglobal.fi
Osoite	: Härkähaankuja 7 B 01730 Vantaa Suomi	Sähköposti	: asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com
		Puhelin	: +358 10 470 1200



Analyytitulokset

Näytematriisi: PINTAPÖLY

Menetelmä: S-SEM-ASB-DUST

Laboratorio: HL

Laboratorion näytetunnus	Asiakkaan näytetunnus & Asiakkaan näytteenottopäivä/aika	Parametri	Tulos	Yksikkö
HL2605666-001	Porrashuone päädyssä, kellari PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-002	Holvi / varasto kellarissa PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-003	Talouskellari PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-005	A-porrashuone kellari PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-006	Varasto kellarin käytävän pohjoispäässä PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-007	Pesuhuone kellarissa PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	kyllä *	-



Laboratorion näytetunnus	Asiakkaan näytetunnus & Asiakkaan näytteenottopäivä/aika	Parametri	Tulos	Yksikkö
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-008	Sauna PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-009	SPK PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	kyllä *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-010	Porrashuone eteläpäädyssä PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-011	Pankkisali / hautausoimisto PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	EI SISÄLLÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	ei *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-012	B-porrashuone 1 krs PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-013	Liikehuoneisto B-portaan kohdalla PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-



Laboratorion näytetunnus	Asiakkaan näytetunnus & Asiakkaan näytteenottopäivä/aika	Parametri	Tulos	Yksikkö
HL2605666-014	Liikehuoneiston takatila B-portaan oik. puolella PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	ei *	-
		crokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-015	Liikehuoneiston takatila A-portaan vas. puolell PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		crokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-016	Liikehuoneisto pohjoispäädysssä PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	ei *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	ei *	-
		crokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-017	Eteläpäädyn porrasaula / -tila 2 krs. PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	kyllä *	-
		crokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-018	Eteläpäädyn 2 krs tila PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	EI SISÄLLÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	ei *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		crokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-019	1 huoneisto PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	EI SISÄLLÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	ei *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		crokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-



Laboratorion näytetunnus	Asiakkaan näytetunnus & Asiakkaan näytteenottopäivä/aika	Parametri	Tulos	Yksikkö
HL2605666-020	2 huoneisto PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	EI SISÄLLÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	ei *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-021	3 huoneisto PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	EI SISÄLLÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	ei *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-022	4 huoneisto PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	EI SISÄLLÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	ei *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-023	5 huoneisto PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	EI SISÄLLÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	ei *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-024	6 huoneisto PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	EI SISÄLLÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	ei *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-025	7 huoneisto PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-026	8 huoneisto PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-



Laboratorion näytetunnus	Asiakkaan näytetunnus & Asiakkaan näytteenottopäivä/aika	Parametri	Tulos	Yksikkö
HL2605666-027	9 huoneisto PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	EI SISÄLLÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	ei *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-028	10 huoneisto PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	ei *	-
		antofylliitti	kyllä *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-029	11 huoneisto PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	EI SISÄLLÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	ei *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-
HL2605666-030	B-porrashuone 3 krs PYYHINTÄNÄYTE ASB	ASBESTI	SISÄLTÄÄ ASBESTIA *	-
	2026-06-27 17:00	aktinoliitti	ei *	-
		amosiitti	kyllä *	-
		antofylliitti	ei *	-
		krysotiili	ei *	-
		krokidoliitti	ei *	-
		tremoliitti	ei *	-
		erioniitti	ei *	-

Analyyisiraportin tulososa päättyy tähän

Lyhyt menetelmäkuvaus

Analyyssimenetelmät	Menetelmäkuvaukset
*S-SEM-ASB-DUST	ASBESTIN MÄÄRITYS PÖLYNÄYTTEESTÄ. Näytteestä valmistettu preparaatti tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM). Näytteen mahdollisesti sisältämät asbestikuidut tunnistettiin alkuaineanalysaattorilla (EDS). Analyysin tuloksena ilmoitetaan, sisältääkö näyte asbestikuituja (kyllä/ei). Jos näyte sisältää asbestia, ilmoitetaan myös havaitut asbestilajit. Asbestilla tarkoitetaan Valtioneuvoston asetuksessa 798/2015 mainittuja kuitumaisia silikaatteja. Hiukkanen katsotaan kuitumaiseksi, jos sen pituuden suhde läpimittaan on vähintään 3:1.



Lyhenteet: **LOR** = Raportointiraja (Limit Of Reporting) edustaa normaalia raportointirajaa kyseessä olevalle parametrille ja menetelmälle. Huomioithan, että raportointiraja voi nousta esim. liian pienen näytemäärän vuoksi tai jos näyte joudutaan laimentamaan matriisihäiriöiden vuoksi.

MU = Mittausepävarmuus

* = Merkki tuloksen yhteydessä tarkoittaa akkreditoimatonta analyysia.

Mittausepävarmuus:

Mittausepävarmuus on ilmoitettu laajennettuna mittausepävarmuutena (dokumentin "Guide to the Expression of Measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010" määritelmän mukaan), jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2, jolloin luotettavuustaso on noin 95%. Mittausepävarmuus raportoidaan vain havaituille yhdisteille, joiden pitoisuudet ovat yli raportointirajan.

Alihankkijoiden mittausepävarmuus on yleensä annettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2. Laboratoriolta saa lisätietoja pyydettäessä. Mahdolliset poikkeavat mittausepävarmuudet on esitetty kunkin analyysin menetelmäkuvauksessa.

Analysoiva laboratorio

	Laboratorio
HL	Analysoinnista vastaa ALS Finland Oy, Härkähaankuja 7 B Vantaa Suomi 01730 Akkreditointielin: FINAS Akkreditointinumero: T326, EN ISO/IEC 17025